

**G-SCAN**

# 整備サポートセンターからの 整備技術情報



製品について詳しくは  
[g-scan.jp](http://g-scan.jp)



## 整備サポートセンター

サポート費 ¥27,500<sup>税込</sup> / 年

月～金 10:00～17:00 / 土 10:00～15:00

(祝祭日、休業日は除く)

## ブレーキフルード交換要領(手動)

### ■対応車種:

エスティマハイブリッド AHR10W 系 2003/07～2006/05

エスティマハイブリッド AHR20W 系 2006/06～

プリウス NHW20 系 2003/09～

アルファードハイブリッド ATH10W 系 2003/07～

ハリアーハイブリッド MHU38W 系 2005/03～

クルーガーハイブリッド MHU28W 系 2005/03～

クラウンマジェスタ UZS186 系 2004/07～

GS UZS190 系、URS190 系 2005/07～

GS ハイブリッド GWS191 系 2006/03～

LS USF40 系 2006/09～

LS ハイブリッド UVF45 系、UVF46 系 2007/04～

ハイブリッド車および一部の標準車両に搭載されている ECB システムの手動でのブレーキフルード交換要領を記載しますので、参考にしてください。

### ※注意※

- ・下記手順を行うことで、診断機を使用せずにブレーキフルード交換をすることができます。下記手順はブレーキ関連の部品交換・脱着に伴うブレーキフルードエア抜き作業ではありませんので注意してください。
- ・G-scan の診断メニューにおいて『自己診断』を選択して故障コードが出力されないことを確認してください。
- ・ブレーキフルード交換作業により、ブレーキ系統などのダイアグノーシスコードを記憶することがあるので、必ずダイアグノーシスコードを点検および消去してください。
- ・作業中は必ずパーキングブレーキを効かせシフトレバーを P ポジションにシフトしてください。
- ・作業が完了するまでは絶対にすべてのドアを開けないでください。
- ・作業が完了するまでは絶対に ACC ON/IG ON にしないでください。
- ・必ず IG OFF にして全てのドアを閉じた状態で3分以上車両を放置してください。3分以上車両を放置しないでブレーキフルード交換作業を行うとダイアグノーシスコードを検出する場合があります。

- ・IGOFF で3分以上経過後もドア開閉またはブレーキペダルを踏むことで、ブレーキシステムが再起動するため、作業中はドアの開閉およびブレーキ操作を行わないでください。
- ・シフトレバーが P ポジションであることを確認してください。
- ・パーキングブレーキを効かせた状態であることを確認してください。
- ・すべてのドアが閉まっていることを確認してください。
- ・エア抜きはエアが完全に抜けるまで行ってください。エアが完全に抜けていないと車両に悪影響を及ぼすだけでなく、ブレーキ回路に支障をきたし、正常なブレーキ操作ができなくなり、交通事故を引き起こす原因となります。

### ブレーキフルードの交換要領

#### 1. リザーバータンクキャップを準備してください。

リザーバータンクキャップ(トヨタ品番 47230-20140)を用意し、リザーバータンクキャップのブリーダーキャップを取りはずしてください。リザーバータンクキャップ中央の通気穴に小型ハンディポンプ(加圧ゲージ付き)を取り付けてください。

#### 2. リザーバータンクからリザーバータンクキャップを取りはずしてください。

#### 3. ブレーキフルードをリザーバータンクの MAX ラインまで補充してください。

### ※注意※

- ・ブレーキフルード交換作業時はブレーキフルードをリザーバータンクの MIN-MAX ラインの間を保つように補充しながら行ってください。万一、MIN 以下で作業を実施しブレーキアクチュエータ ASSY にエアが混入した場合はブレーキアクチュエータ ASSY を新品と交換する必要があるため、注意してください。
- ・ハンディポンプの圧力は 80kPa{0.8kgf/cm<sup>2</sup>} 以下で必ずリザーバータンクのキャップを手で押さえながら加圧を実施してください。

#### 4. ブレーキフルード交換します。

小型ハンディポンプ(加圧ゲージ付き)を接続したリザーバータンクキャップをリザーバータンクに取り付けてください。ブレーキリザーバータンクのキャップを手で押さえながら、小型ハンディポンプ(加圧ゲージ付き)を使用して、リザーバータンク内の圧力を上げてください。

基準値:80kPa [0.8kgf/cm<sup>2</sup>] 以下

#### ※注意※

- ・リザーバータンクキャップの状態によっては、加圧圧力 80kPa [0.8kgf/cm<sup>2</sup>] でも飛ぶ恐れがあるため、加圧する場合は必ずリザーバータンクキャップで手を押さえてください。

ブリーダープラグキャップを取りはずし、ブリーダープラグにチューブを取り付してください。ブリーダープラグを緩めブレーキフルードを抜いてください。

#### ※注意※

- ・リザーバータンク内のブレーキフルードが MIN レベル以下にならないようにフルードの補充を行ってください。
- ・IG OFF で3分以上経過後もドア開閉またはブレーキペダルを踏むことで、ブレーキシステムが再起動するため、作業中はドアの開閉およびブレーキ操作を行わないでください。

ブレーキフルードが入れ換わるまで繰り返し行ってください。ブレーキフルード交換後ブリーダープラグを規定トルクで締め付け、ブリーダープラグキャップを取り付けてください。

#### ※注意※

- ・ブリーダープラグの締め付けトルク基準値につきましては、車両によって異なるため各車種別の修理書を参照してください。

同様にして、各ホイールのブレーキフルード交換を行ってください。

**5. ブレーキフルード点検・調整してください。**

ブレーキフルードをリザーバータンクの MAX ラインまで補充してください。シフトレバーが P ポジションにシフトされていることおよびパーキングブレーキを効かせた状態であることを確認し、IG ON にしてください。

IG ON にすることによりアクチュエータのポンプが作動し、リザーバータンク内のフルード液面が変化します。ブレーキフルードをリザーバータンクの MAX ラインまで補充してください。

**※注意※**

- ・スポイトなどを使用して液量を調整する場合、鉱物油、水、劣化したブレーキフルードを扱ったものは使用しないでください。シール部品やフルードの劣化を招き、フルード漏れ、効き不良の原因となります。

**6. G-scan の診断メニューにおいて『自己診断』を選択して記憶された故障コードを消去してください。**

## 問い合わせ窓口

### ■ アフターサポート

ナビダイヤル **0570-064-737**

受付時間：月～金 10:00～17:00 ※祝日、休業日は除く  
※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

- ① 整備サポートセンター
- ② 製品保守センター
- ③ アフターサービス更新のお申込み

---

株式会社インターサポート 〒310-0803 茨城県水戸市城南1丁目6番39号

Tel 029-303-8021 (代) / Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp/>

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。  
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。