


## フォワードセンシングカメラエーミング

### ■ 適応車種

デミオ (DJ5AS) 等


以下に故障診断機 (G-scan) を使用した、『フォワードセンシングカメラエーミング』の方法を記載しますので、参考にしてください。

1. IG SW OFF の状態で診断コネクタ (OBD16 ピン) に G-scan を接続してください。
2. IG SW ON およびエンジン停止の状態で、G-scan の電源を ON にして車種、システムを選択してください。選択するシステムは『FSC』を選択してください。
3. 診断メニューが表示されます。『作業サポート』を選択してください。

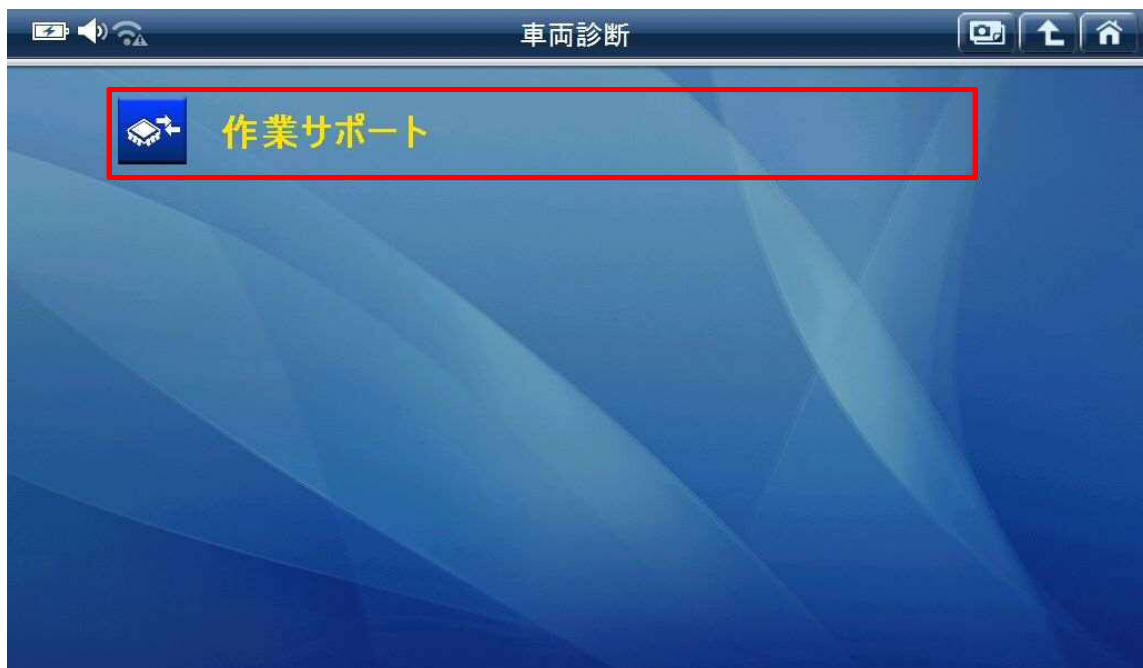


〈図: 作業サポートを選択〉

4. 『フォワードセンシングカメラエーミング』を選択してください。

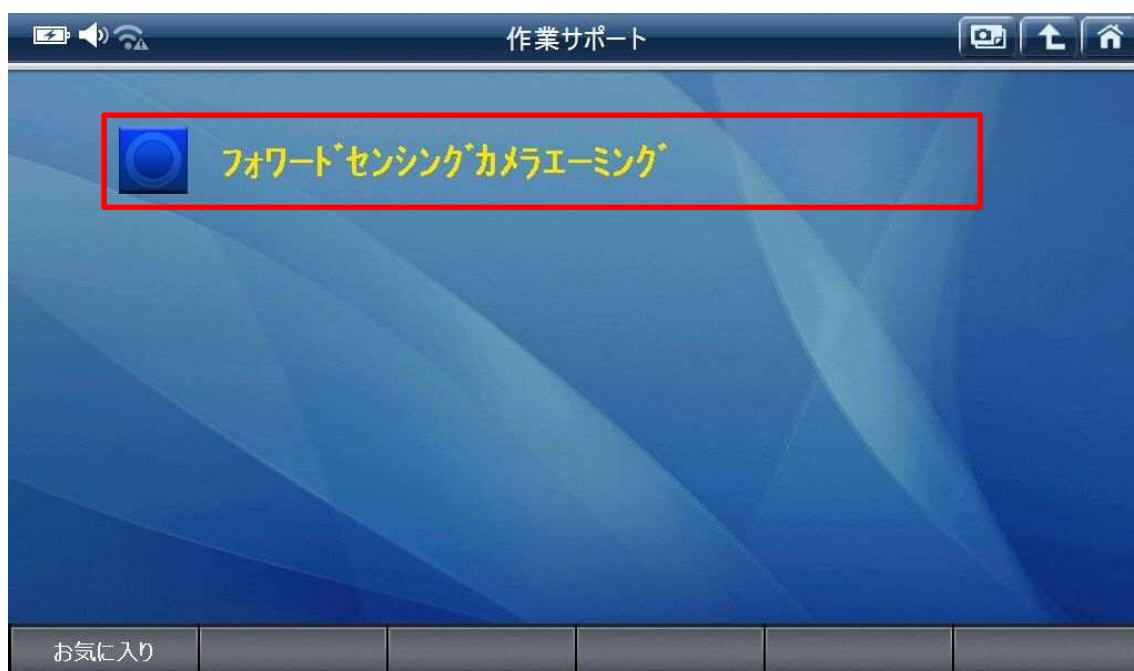

〈図: フォワードセンシングカメラエーミングを選択〉

5. 確認画面が表示されます。内容を確認し、『OK』を選択してください。

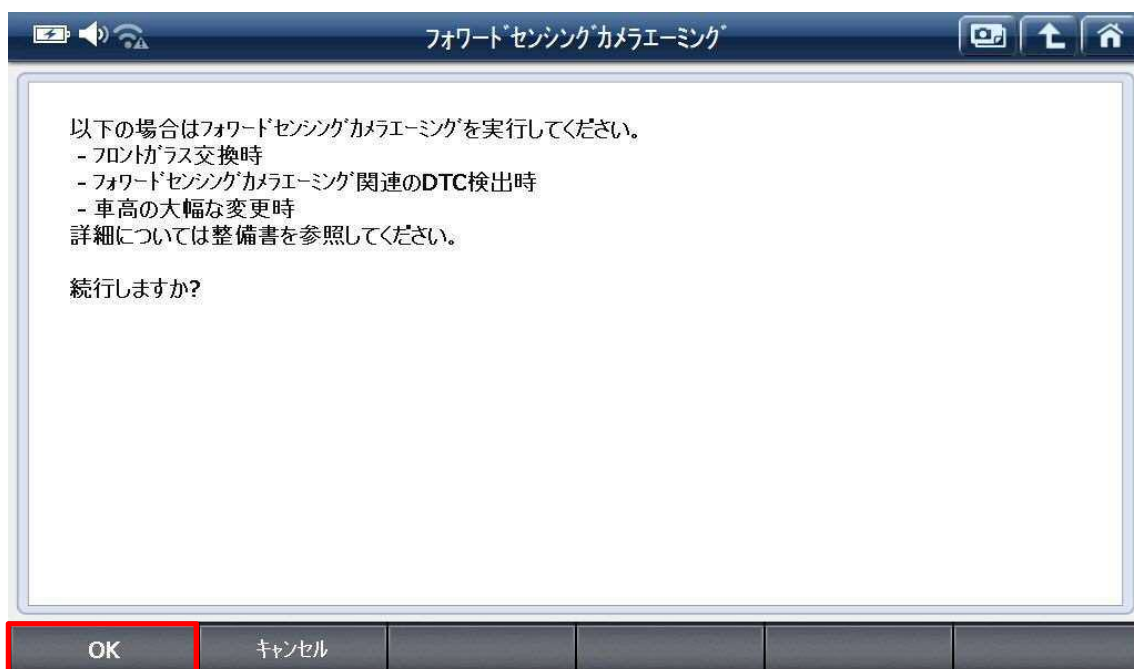


〈図: 作業前確認画面〉

6. 条件が表示されます。内容を確認し、『OK』を選択してください。




〈条件確認画面〉

7. E-Ming前確認画面が表示されます。内容を確認し、『OK』を選択してください。

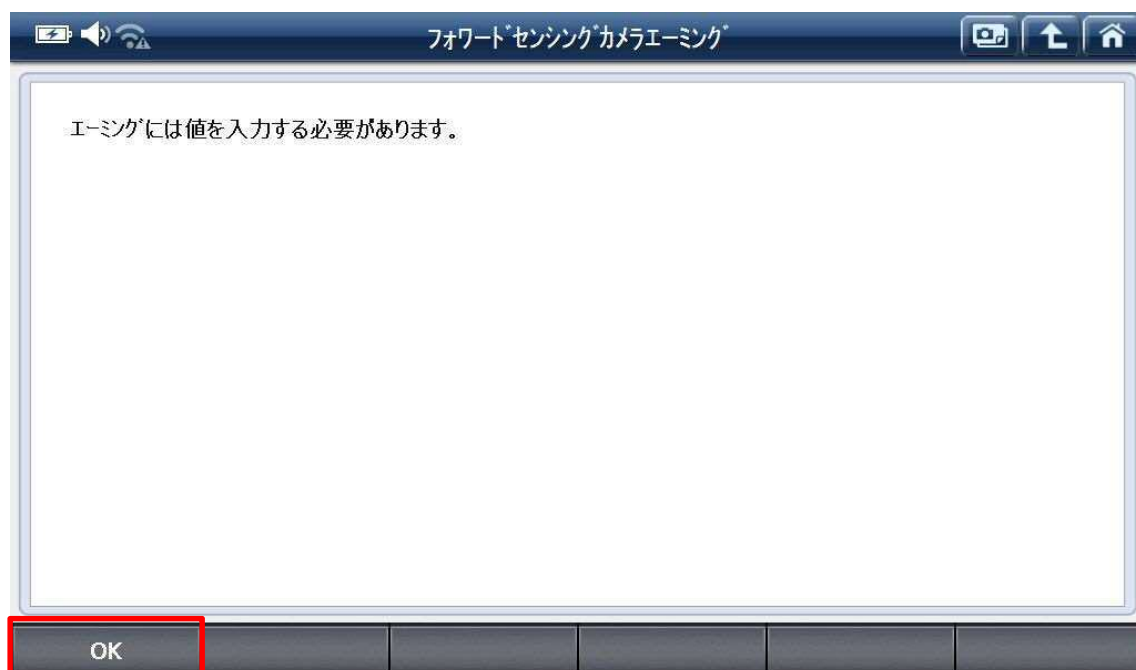


〈E-Ming前確認画面〉

8. エーミングの際に入力する数値の単位を選択します。『F1』ボタンを選択してください。

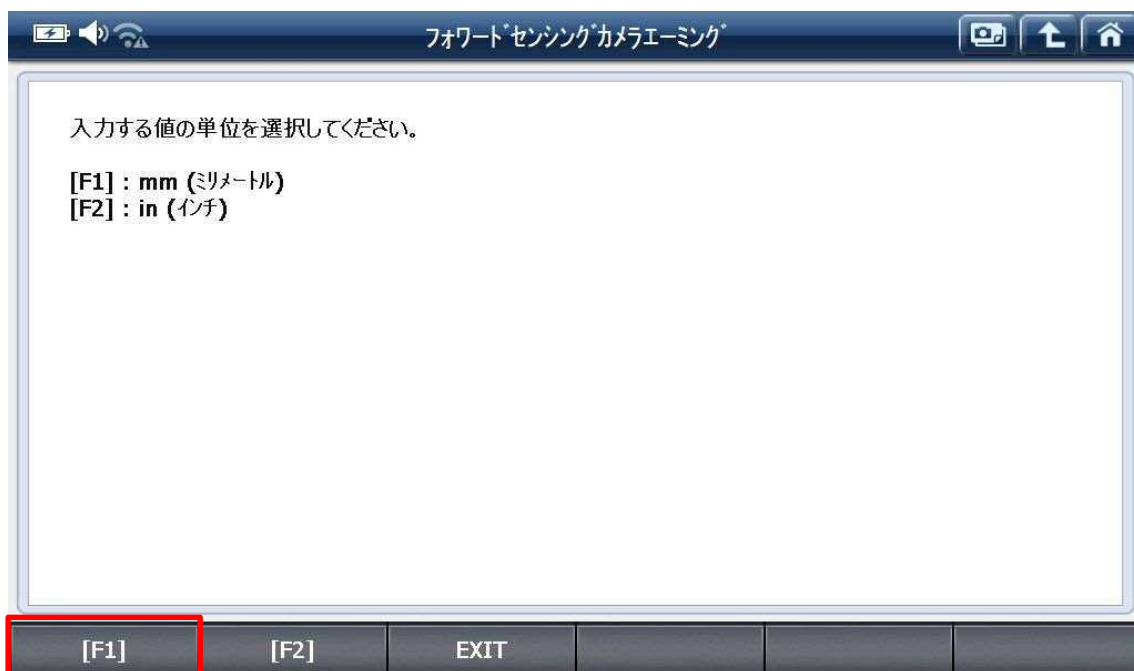


〈単位選択画面〉

9. 数値の入力画面が表示されます。整備解説書に従って既定の数値を入力してください。

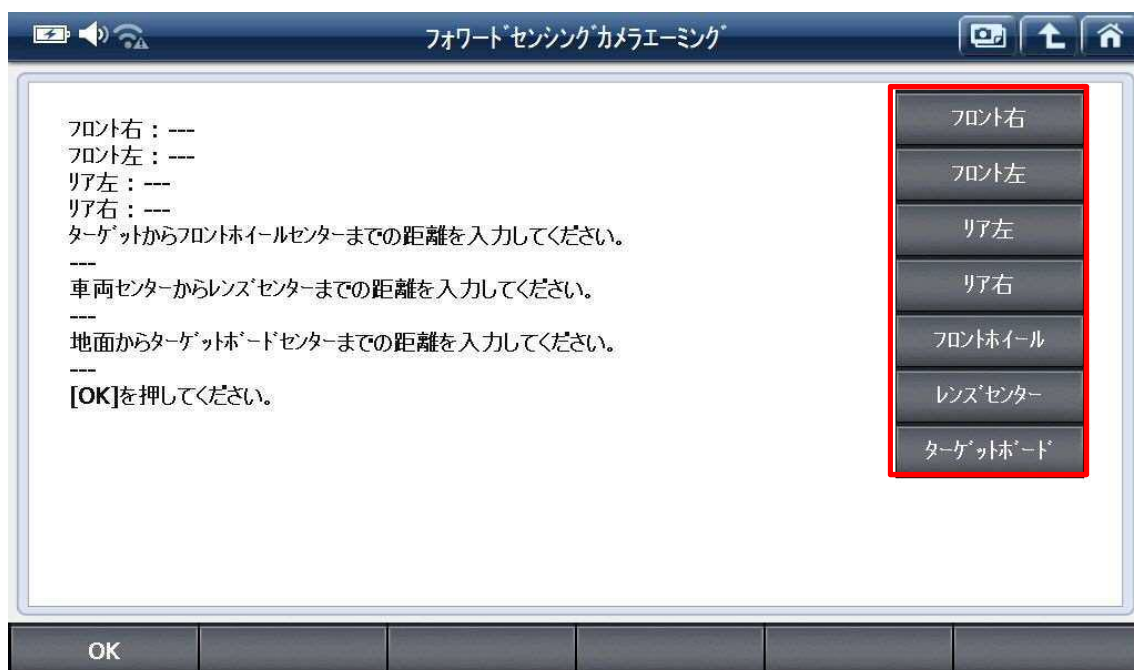


〈数値入力画面〉

10. 数値の入力画面が表示されます。整備解説書に従って既定の数値を入力してください。

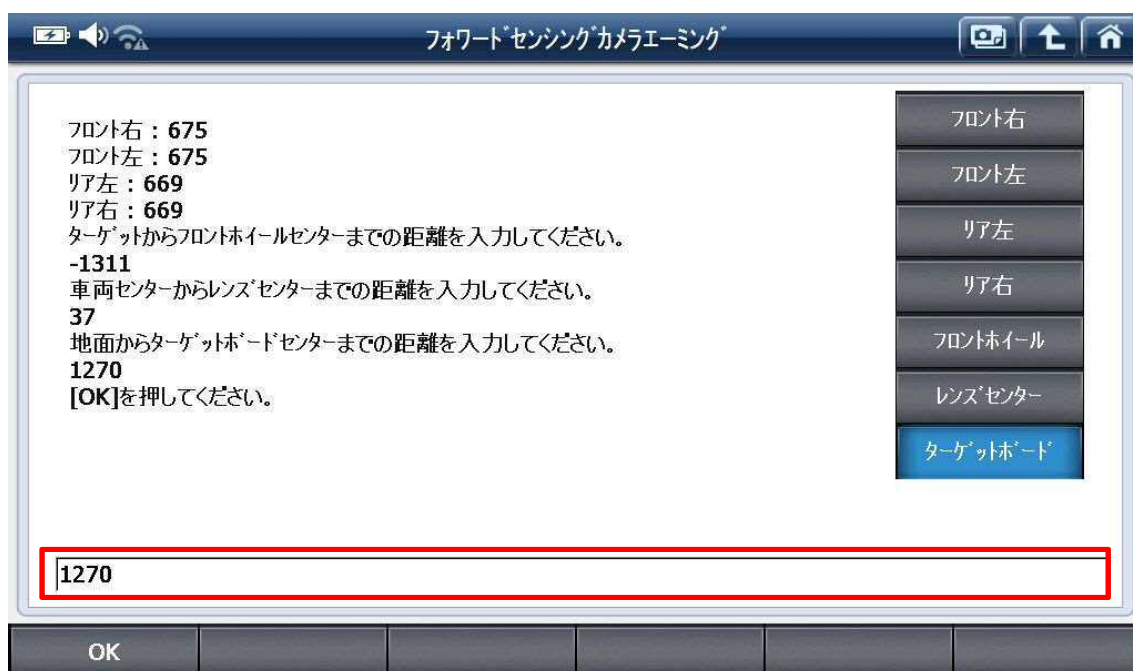


〈数値入力画面〉

11. 条件が表示されます。内容を確認し、『OK』を選択してください。

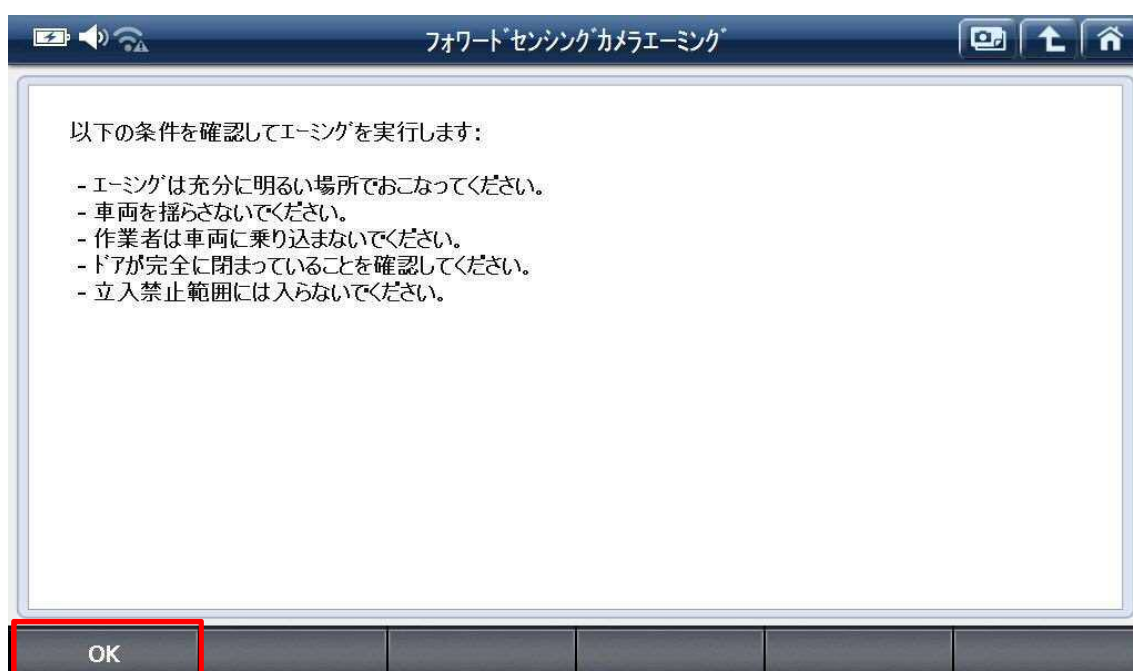


〈条件確認画面〉

12. IG SW ON にして、『OK』を選択してください。

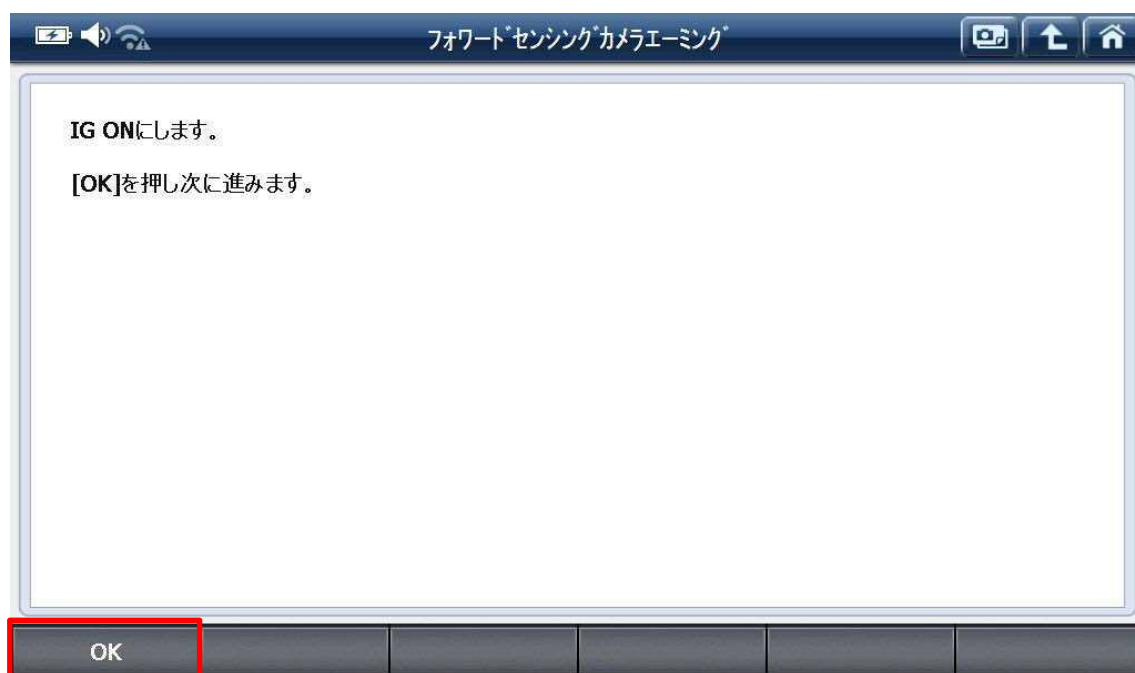

〈IG SW 操作画面〉

13. エーミング中です。車両から離れてください。

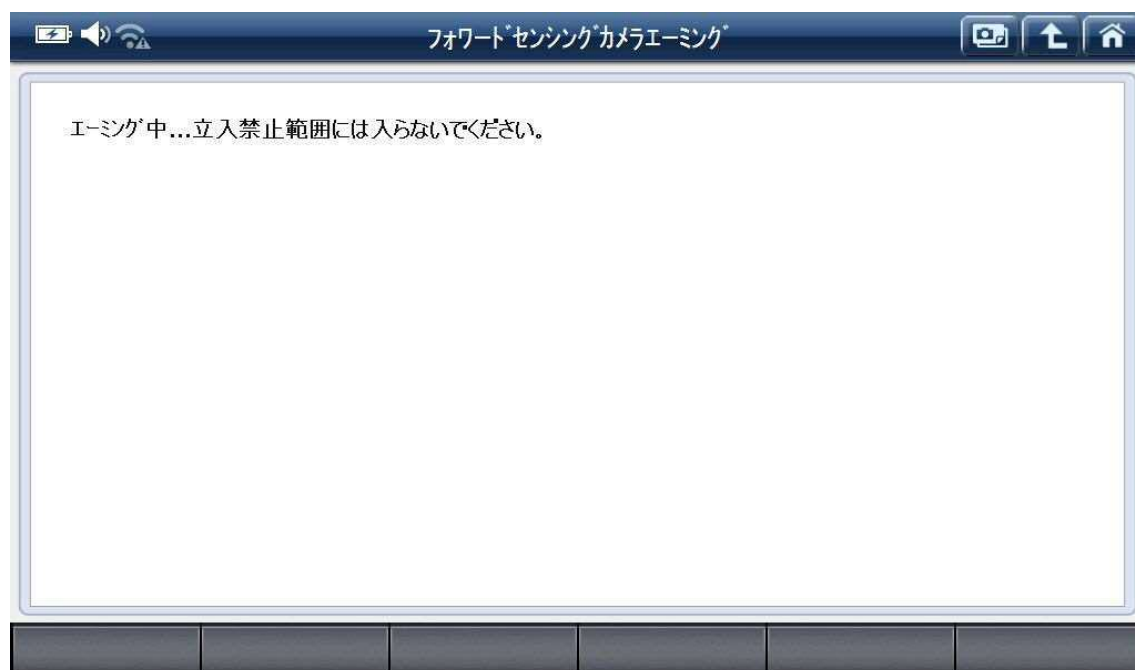


〈エーミング画面〉

14. 実行完了画面が表示されます。『OK』を選択してください。




〈実行完了画面〉

15. IG SW OFF にして、『OK』を選択してください。

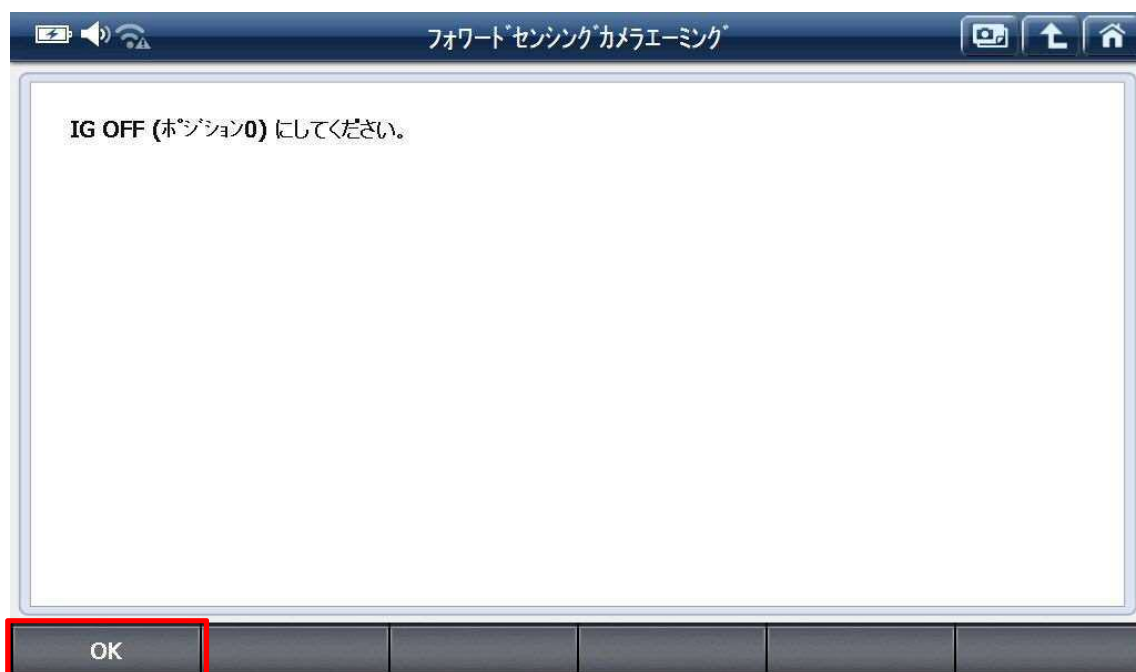

〈IG SW 操作画面〉

16. カメラエーミングが完了しました。IG SW ON にして、『OK』を選択して終了してください。

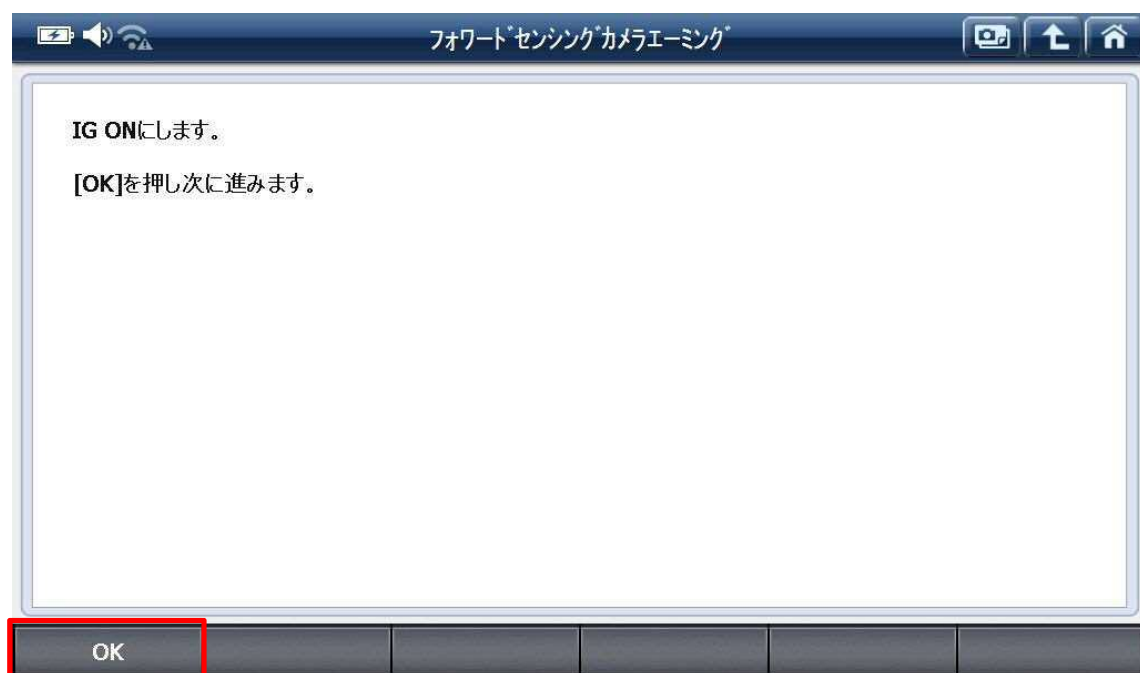

〈IG SW 操作画面〉