

G-SCAN

整備サポートセンターからの 整備技術情報



製品について詳しくは
g-scan.jp



整備サポートセンター

サポート費 ¥27,500^{税込} / 年


月～金 10:00～17:00 / 土 10:00～15:00

(祝祭日、休業日は除く)

ステージア(C34)

スロットルセンサ単体点検要領 2

1. 図1のように1番端子と2番端子間の抵抗を測定します。

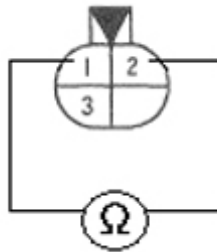

〈図1〉

■適応エンジン型式:RB25DET

■適応年式:平成10年8月～平成13年10月

アクセルを踏まない時:約0.5kΩ

アクセルを全開位置まで踏み込んだ時:約3.6～3.8kΩ

(踏み込む量が大きければ、抵抗も大きくなります)

※注意※

上記車種にはエンジン制御用に1つ、TCS制御用1つ、計2つのスロットルセンサが装備されています。今回記載させていただいた点検要領はエンジン制御用のスロットルセンサ点検要領を記載させていただきます。

問い合わせ窓口

■ アフターサポート

ナビダイヤル **0570-064-737**

受付時間：月～金 10:00～17:00 ※祝日、休業日は除く
※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

- ① 整備サポートセンター
- ② 製品保守センター
- ③ アフターサービス更新のお申込み

株式会社インターサポート 〒310-0803 茨城県水戸市城南1丁目6番39号

Tel 029-303-8021 (代) / Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp/>

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。